


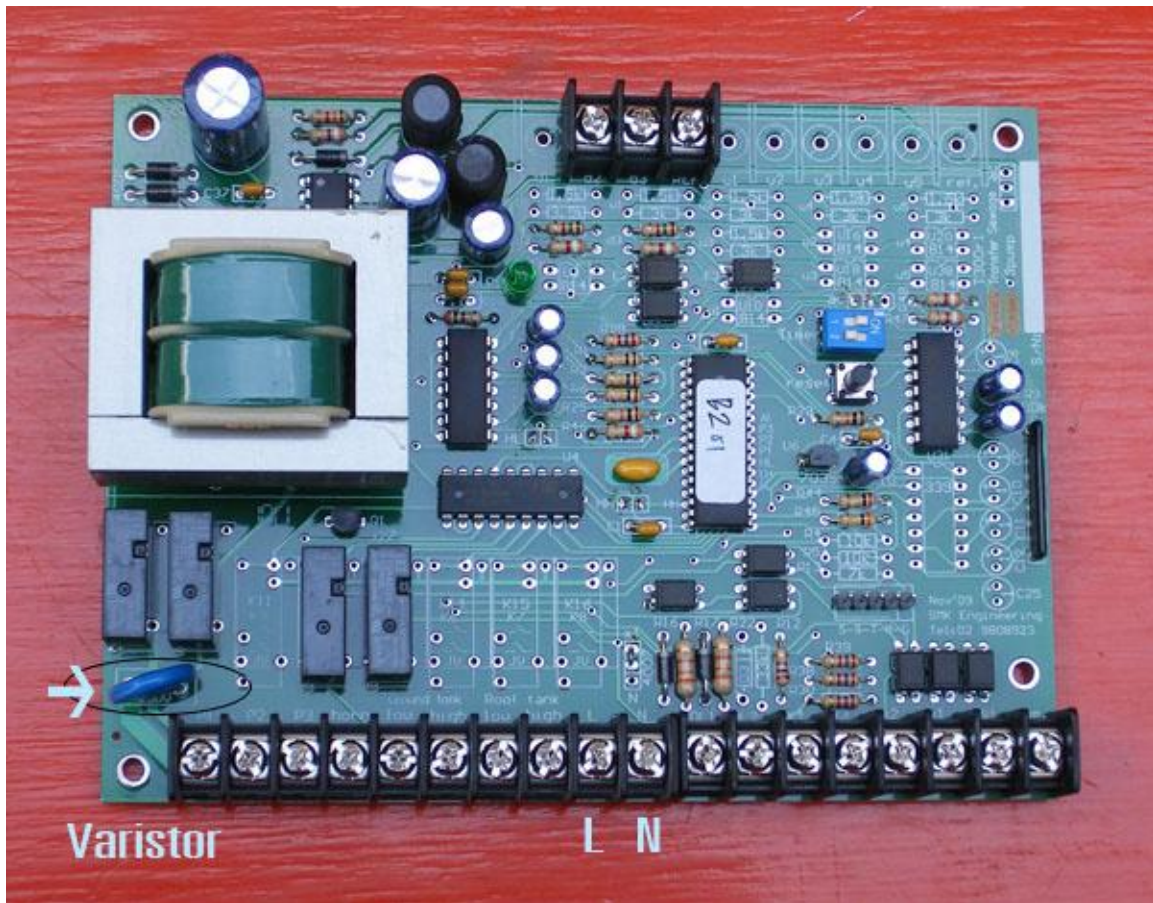

ตรวจเช็คกรณี control fuse ขาด

1. วัดแรงดันที่ไปจ่ายวงจรควบคุม ควรจะเป็น 220V. ไม่ใช่ 380V.
2. มีอุปกรณ์ตัวไหนไหมบ้างไหม? ถ้าแรงดันเกิน 275V. กระแสจะไหลผ่าน varistor จำนวนมาก ทำให้ฟิวส์ขาดได้ ถ้าตัวมันรับพลังงานมากเกินไป Varistor ก็จะมีไหม้
3. ความต้านขดลวดหม้อแปลงควรอยู่ที่ 370-390 โอห์ม โดยวัดที่ขั้ว L,N บนบอร์ด ถ้าความต้านทานต่ำมากอาจจะลัดวงจรระหว่างขดลวดได้